 


# Инструкция по подключению сканера штрих-кодов к типовым решениям на платформе "1С:Предприятие 8" (на примере сканера Symbol LS1203 и Управления торговлей рел. 11.0.5.4)

## Вариант №1: LS 1203 интерфейс USB

1. Для подключения к УТ с драйвером компании 1С необходимо перевести сканер в режим эмуляции COM-порта. Для этого воспользуйтесь прилагаемой инструкцией драйвером.
2. После этого последовательно сосканируйте следующие ШК:



**Set All Defaults**

LSxxxx USB COM PORT EMULATION



SXUAH20005



**Begin New Rule**



**Send All Data That Remains**




**Send Control M**




**Save Rule**


3. Откройте конфигурацию УТ на настройках подключаемого оборудования  
(Администрирование -> Подключаемое оборудование)

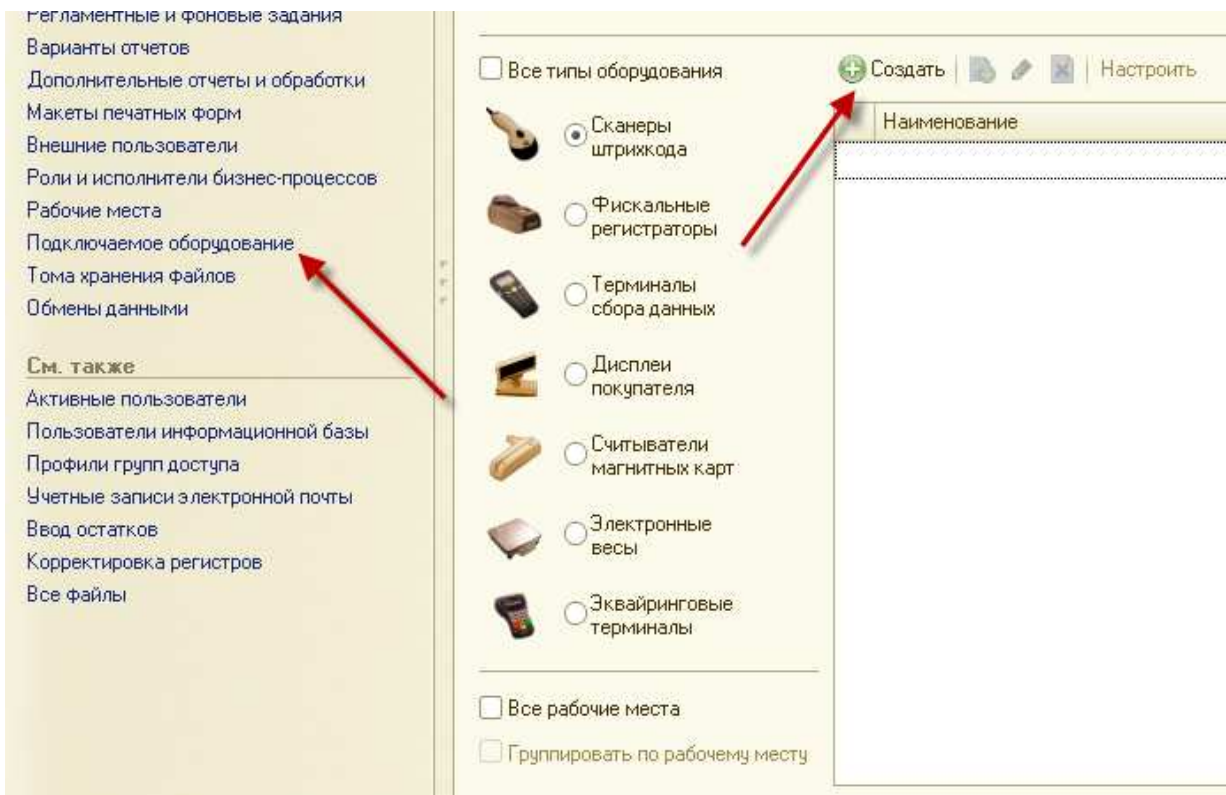



и добавьте карточку сканера (кнопка «Создать»).

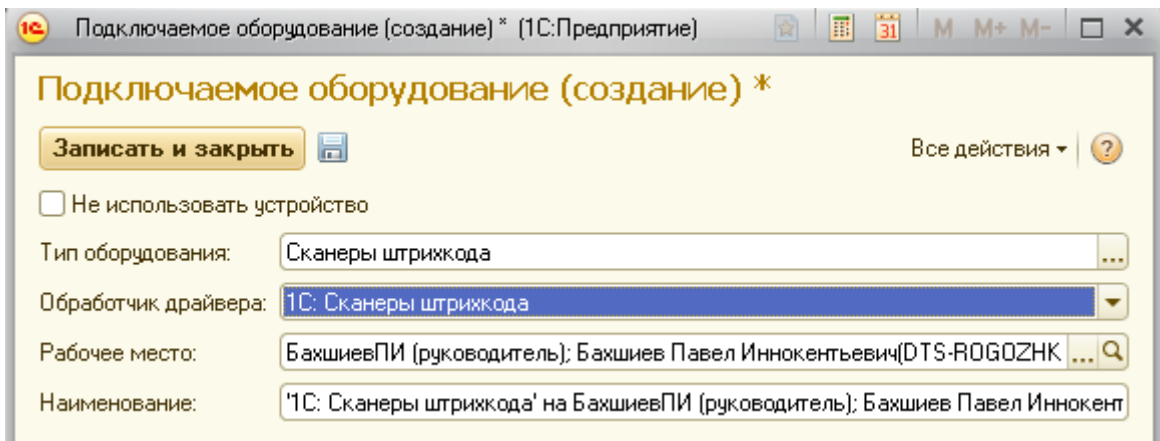

4. Через Диспетчер устройств нужно узнать под каким номером установился виртуальный COM-порт. Для этого кликните правой клавишей мыши на значок «Мой компьютер» и выберите пункт Управление. Затем перейдите в пункт Диспетчер устройств -> Устройства HID.

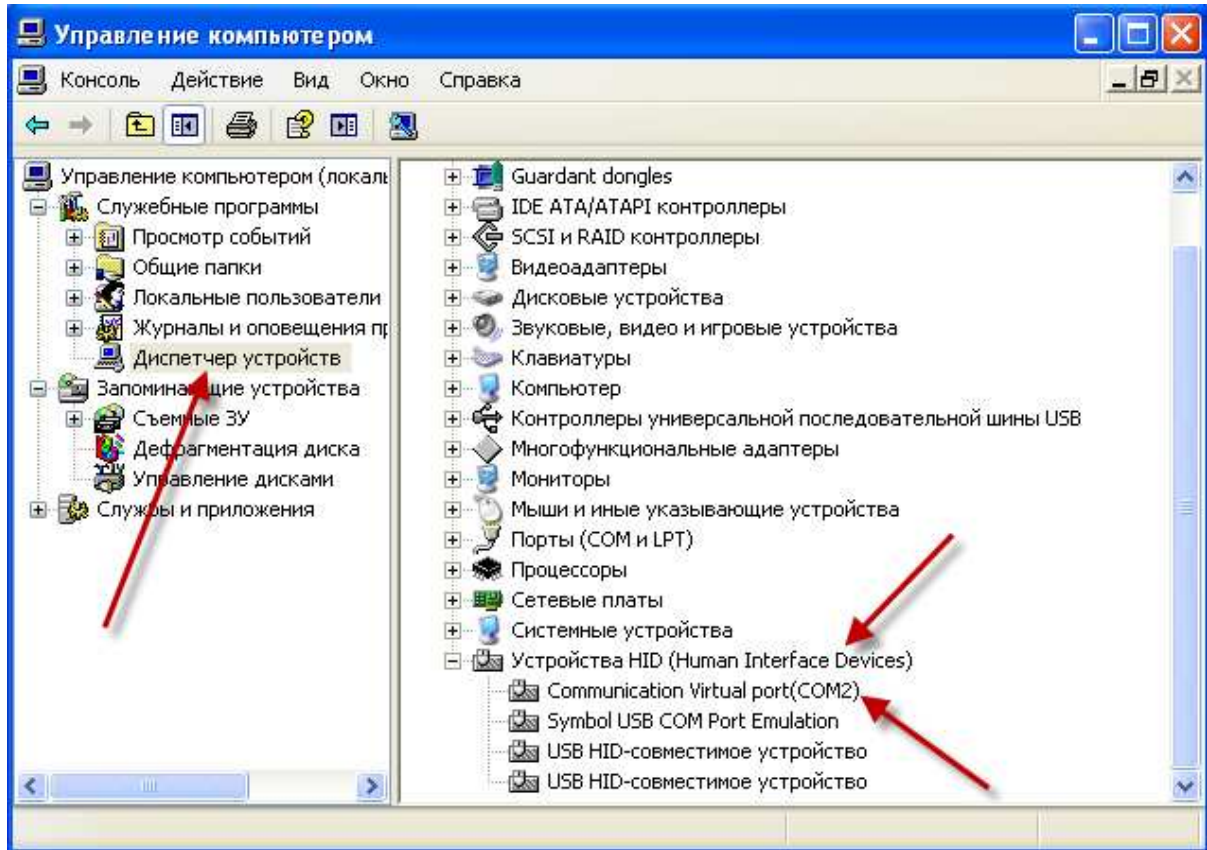

5. Для корректной работы необходимо указать параметры подключения в окне настроек (кнопка «Настроить») – номер COM-порта, суффикс (13)CR. Остальные настройки оставляем без изменения.

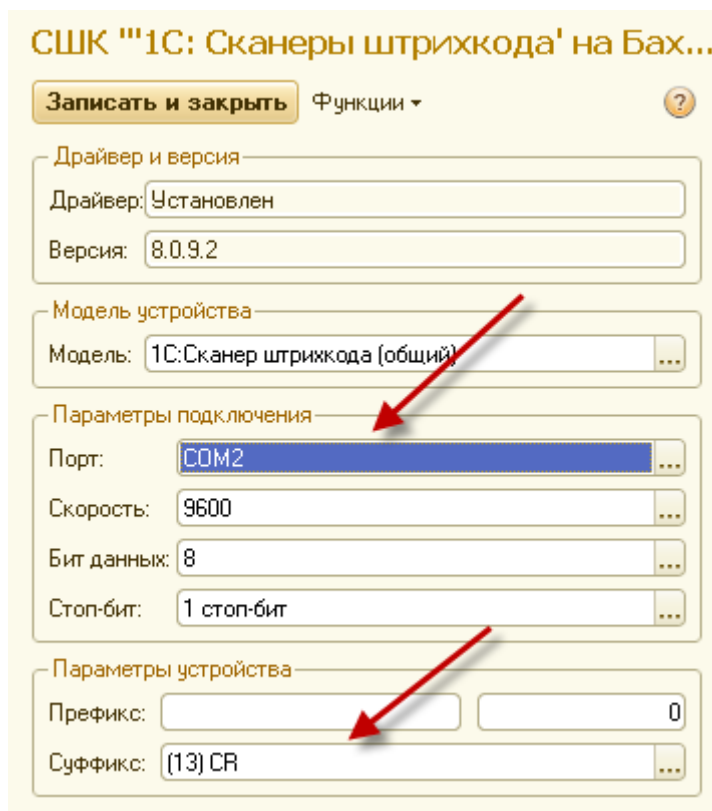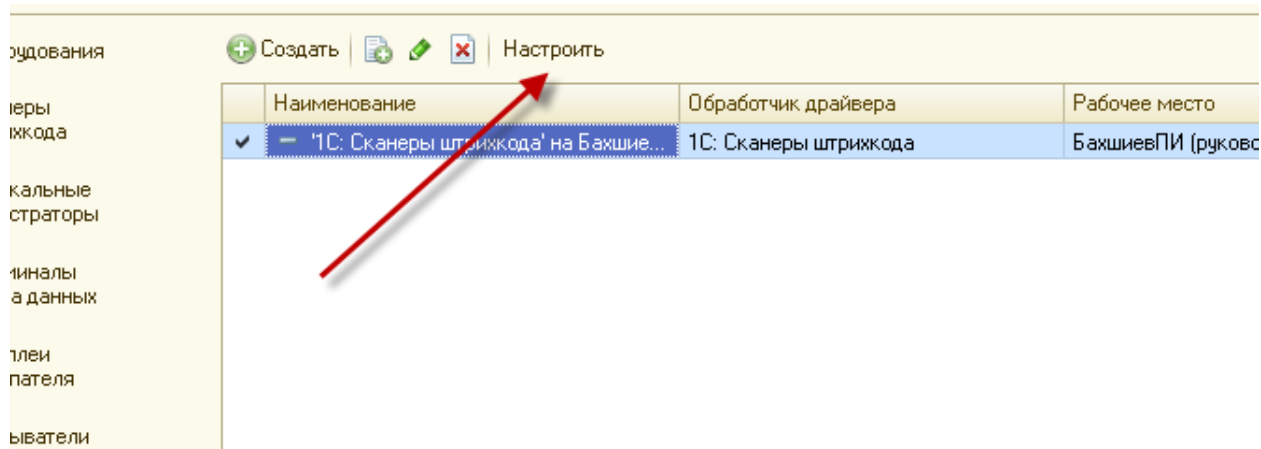

6. Можно работать.

## Вариант №2: LS 1203 интерфейс RS-232

1. После физического подключения интерфейсного кабеля в COM-порт ПК последовательно сосканируйте следующие ШК:



**Set All Defaults**



**Begin New Rule**



**Send All Data That Remains**




**Send Control M**




**Save Rule**


2. Откройте конфигурацию УТ на настройках подключаемого оборудования (Администрирование -> Подключаемое оборудование)

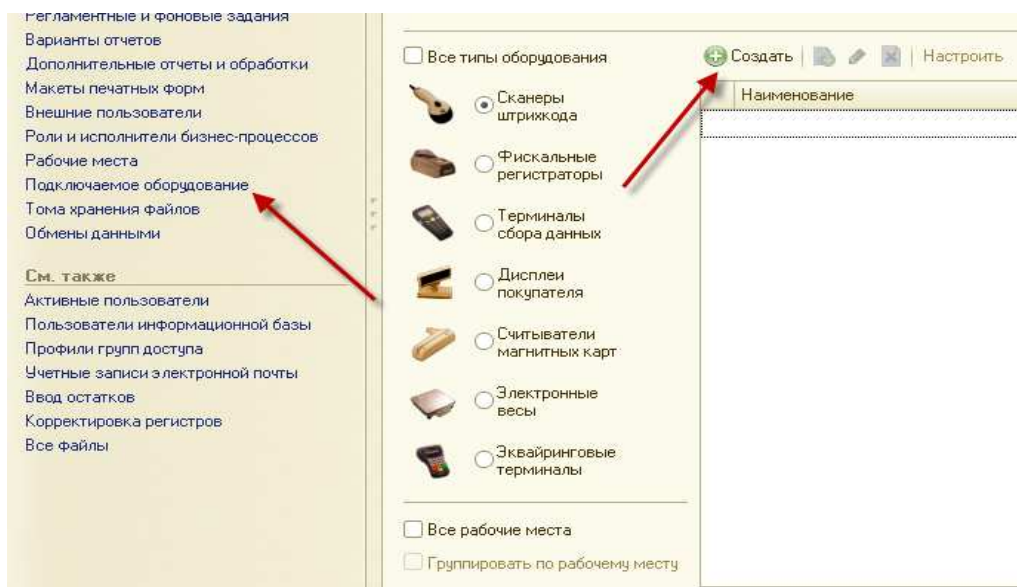


и добавьте карточку сканера (кнопка «Создать»).

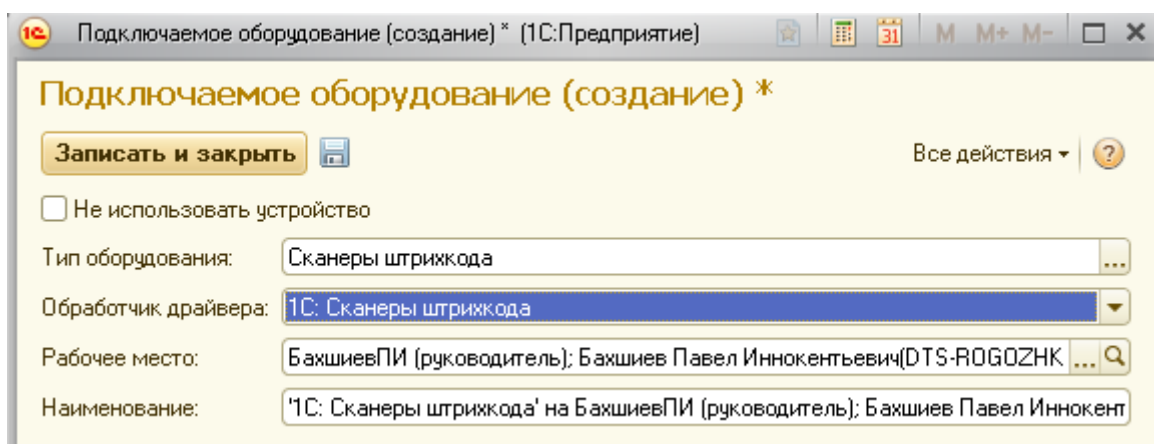


3. Перейдите в окно настроек(кнопка «Настроить»)

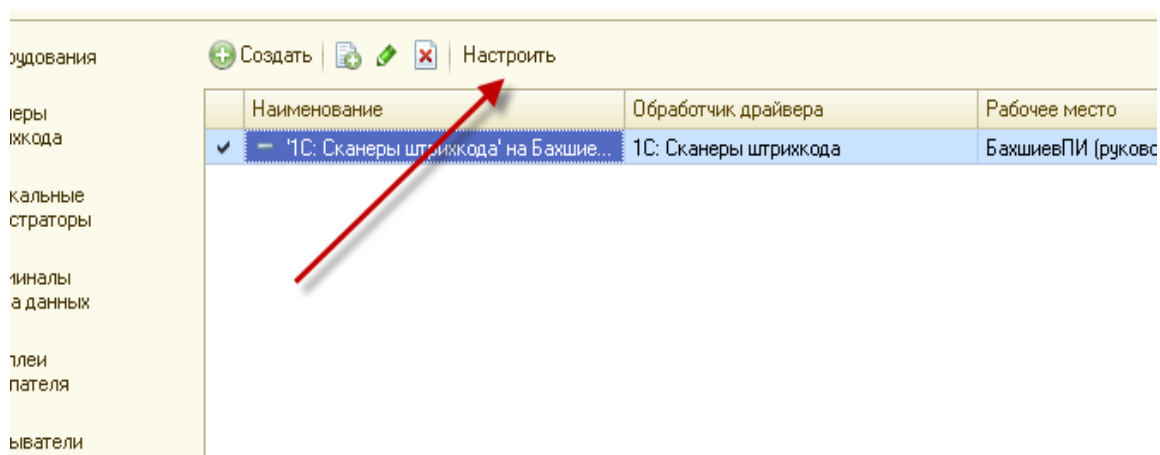

В открывшемся окне нажмите кнопки Функции -> Тест устройства

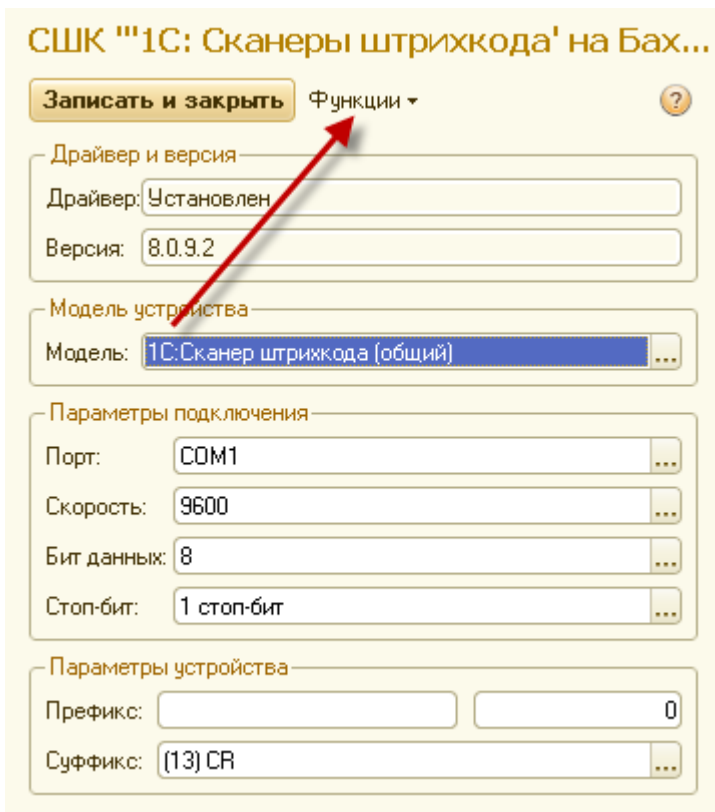

В новом окне нажмите кнопку очистить , а затем сосканируйте любой ШК (но не из пункта 1!!!) – в окне появится результат сканирования и будет ясно к какому по номеру COM-порту подключен сканер.

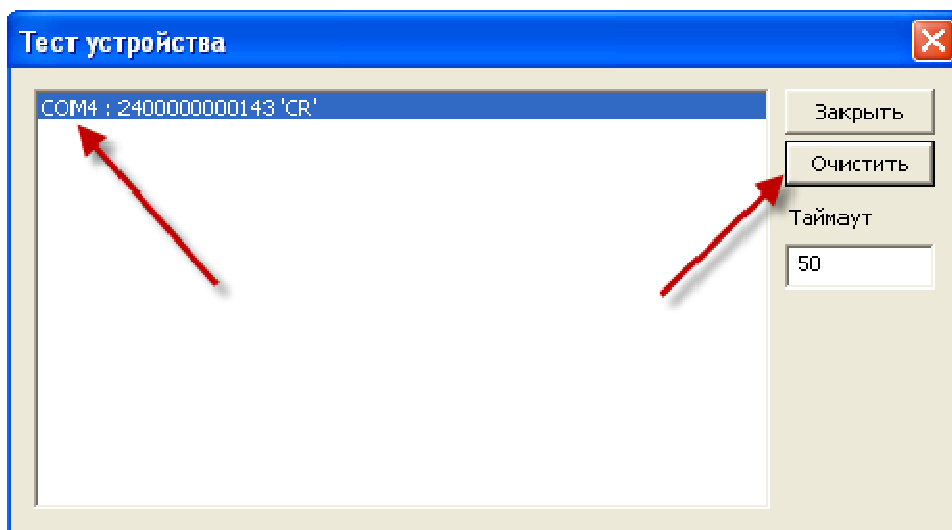

Закройте окно Теста устройства.

4. Укажите в окне настроек порт к которому подключен сканер и суффикс (13)CR. Остальные настройки оставляем без изменения.

СШК "'1С: Сканеры штрихкода' на Бах...

Записать и закрыть Функции ▾ ?

Драйвер и версия

Драйвер:

Версия:

Модель устройства

Модель:

Параметры подключения

Порт:

Скорость:

Бит данных:

Стоп-бит:

Параметры устройства

Префикс:

Суффикс:

5. Можно работать.